

MONTAJ TALİMATI

Bu talimat, farklı boru tiplerini (Duktil, Pik, Çelik, PVC, PE, CTP, AÇB vb.) birbirine bağlamak için kullanılan geniş toleranslı APP boru bağlantı adaptörlerin güvenli ve sızdırmaz bir şekilde montajı için hazırlanmıştır.

1. Montaj Öncesi Hazırlık

- **Ürün Kontrolü:** Adaptörün üzerindeki etiket bilgilerini (DN çapı ve tolerans aralığı) kontrol ederek, bağlanacak borunun dış çapına uygun olduğundan emin olun.
- **Boru Kesimi:** Boruları, boru eksenine tam dik (90°) olacak şekilde kesin. Eğri kesimler sızdırmazlık halkasının tam oturmasını engelleyebilir.
- **Boru Yüzeyi Temizliği:** Boru ucundaki pas, çamur, kireç ve eski kaplamaları tel fırça yardımıyla temizleyin. Sızdırmazlık contasının temas edeceği yüzey pürüzsüz ve temiz olmalıdır.
- **Pah Kırma: GEREKLİ İSE** borunun kesilen ucuna yaklaşık 30°lik açı ile dış pah kırın. Bu, borunun adaptör içindeki contaya zarar vermeden girmesini sağlar.

2. Pozisyonlandırma ve İşaretleme

- **Derinlik İşaretleme:** Adaptörün gövde boyunu ölçün. Boru uçlarının adaptör içine ne kadar girmesi gerektiğini belirlemek için boru üzerine, adaptör boyu kadar referans çizgisi çizin.

3. Montaj Adımları

- **Yağlama:** Contanın boru üzerinde rahat kayması ve doğru oturması için sızdırmazlık contasına ve boru uçlarına içme suyuna uygun, silikon bazlı bir kaydırıcı sürün. (Yağ bazlı ürünler contaya zarar verebilir).
- **Yerleştirme:** Adaptörü gevşek haldeyken borunun üzerine kaydırın. İşaretlediğiniz yere kadar çekin
- **Boşluk Kontrolü:** Borunun ucu arasında termal genleşme ve oturma payı için en az 5-10 mm boşluk bırakıldığından emin olun.

4. Sıkma İşlemi (Kritik Aşama)

- **Çapraz Sıkma:** Cıvataları asla sırayla değil, karşılıklı (saat 12 - saat 6, saat 3 - saat 9 yönünde) çapraz olarak sıkın. Bu, baskı flanşının contaya eşit yük binmesini sağlar.
- **Kademeli Sıkma:** Tüm cıvataları önce elle, sonra anahtarla birkaç turda kademeli olarak sıkın.

5. Son Kontrol ve Test

- **Görsel Kontrol:** Baskı flanşları ile adaptör gövdesi arasındaki boşluğun tüm çevre boyunca eşit olup olmadığını kontrol edin.
- **Basınç Testi:** Hattı devreye almadan önce düşük basınçlı bir sızdırmazlık testi yapın. Sızıntı varsa cıvataları tekrar kontrol edin.

6. Tespit Kütlesi (Ankraj) Uygulaması

- Eğer kör tapa çekmeye karşı kilitli tip değilse, boru içindeki basınç kör tapayı yerinden çıkarabilir.
Kör tapanın arkasına gelen kısma mutlaka beton tespit kütlesi uygulayın.



• Güvenlik Notları:

- Montaj sırasında koruyucu eldiven ve ayakkabı kullanın.
- Büyük çaplı adaptörlerin montajında boru askıları veya destek takozları kullanarak adaptör üzerine yük binmesini engelleyin.
- Paslanmaya karşı direnç için cıvataların kaplamasının (Galvaniz/Dacromet vb.) zarar görmediğinden emin olun.